PISTON FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINES

Publication number: DE2152462

Publication date:

1973-04-26

Inventor:

KELM WLATER; FUCHS HUGO DR; WACKER ERICH

DIPL-ING

Applicant:

SCHMIDT GMBH KARL

Classification:

- international:

F16J1/16; F16J1/10; (IPC1-7): F02F3/00

- european:

F16J1/16

Application number: DE19712152462 19711021 Priority number(s): DE19712152462 19711021

Also published as:

GB1405959 (A) FR2157319 (A5)

Report a data error here

Abstract not available for DE2152462

Data supplied from the **esp@cenet** database - Worldwide

(51)

Int. Cl.:

F 02 f, 3/00

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



62)

Deutsche Kl.: 46 i, 3/00

(1) (1)	Offenlegungsschrift			2 1 5 2 4 6 2	
0 2			Aktenzeichen: Anmeldetag:	P 21 52 462.9 21. Oktobr 1971	
3		: 26. April 1973			
	Ausstellungspriorität:	—			
30	Unionspriorität				
2	Datum:	_		,	
33	Land:				
31	Aktenzeichen:		ş.·		
9	Bezeichnung:	Kolben für Verbrennungskraftmaschinen			
	·		· •		
61	Zusatz zu:				
@	Ausscheidung aus:	_	.* ,		
70	Anmelder:	Karl Schmidt GmbH, 7107 Neckarsulm			
	Vertreter gem. § 16 PatG:	—	•	·	
®	Als Erfinder benannt:	Kelm, Wlater, 6951 Stein; Fuchs, Hugo, Dr., 7107 Neckarsulm; Wacker, Erich, DiplIng., 7141 Ludwigsburg			

Rechercheantrag gemäß § 28 a PatG ist gestellt

Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht zu ziehende Druckschriften:

DT-PS 611 073 DT-PS 724 840 DT-AS 1 237 838 FR-PS 1 300 937

DT-AS 1 209 804

GB-PS 851 322

KARL SCHMIDT GMBH 7107 Neckarsulm Christian-Schmidt-Straße 8/12 6 Frankfurt (Main), 19.10.1971 DrQ/GKp

2152462

Prov. Nr. 6786 KS

Kolben für Verbrennungskraftmaschinen

Die Erfindung betrifft einen Kolben, insbesondere einen Leichtmetallkolben, für Verbrennungskraftmaschinen.

Bekanntlich werden die auf den Kolbenboden einwirkenden Gaskräfte aus dem Verbrennungsraum über die Bolzenaugen auf den Kolbenbolzen übertragen. Da sich der Kolbenbolzen bedingt durch die pendelnde Bewegung des Pleuels in den Bolzenaugen drehen muß, sind diese auch als hochbelastete Lager anzusprechen. Die auf den Bolzen einwirkenden Kräfte biegen diesen periodisch durch und verformen ihn zusätzlich oval. Dadurch werden die Bolzenaugen sowohl in der waagrechten, als auch in der senkrechten Ebene, insbesondere aber in ihrem oberen Scheitel, auf Zug, Druck und Biegung beansprucht. Infolge der Durchbiegung des Kolbenbolzens nimmt die Spannung in den Bolzenaugen zum Inneren hin um ein Vielfaches zu. Mit steigernder Belastung des Kolbens muß daher der Form der Bohrungen in den Bolzenaugen des Kolbens ganz besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Insbesondere ist dies schon deshalb wichtig, weil aus Gewichtsgründen, trotz steigender Kolbenbelastung, der Bolzen nicht stärker, sondern wegen der mit höheren Drehzahlen gleichzeitig ansteigenden Massenkraft eher noch leichter gemacht werden muß.

So ist es beispielsweise aus Bensinger W.-D. und A. Meyer: "Kolben, Pleuel- und Kurbelwelle bei schnellaufenden Verbrennungsmotoren", Berlin/Göttingen/Heidelberg 1961, Seite 10, bekannt, zum Abbau der Spannungsspitzen am Innenrand der

Bolzenaugen dessen Kante mit einem Radius von 1 mm zu verrunden oder den Bolzenaugen in diesem Bereich eine solche
Elastizität zu geben, daß die Bolzenaugen etwa der Durchbiegung des Kolbenbolzens folgen, ohne dabei eine Überbeanspruchung des Kolbenwerkstoffs hervorzurufen. Ebenso wird
vorgeschlagen, den Innenrand der Bolzenaugen mit einer
Steigung von 1:100 mm konisch auszubilden.

In diesem Zusammenhang ist auch auf die DT-AS 1 209 844 hinzuweisen, aus der zu entnehmen ist, daß am Außenumfang der Bolzenaugen rechteckige Verstärkungsringe aufgeschrumpft sind. Da sich dieser Teil der Bolzenaugen, auf dem der Verstärkungsring aufgeschrumpft ist, im Betriebszustand dadurch weniger ausdehnt als der übrige Teil der Bolzenaugen, wird die Bohrung in den Bolzenaugen zum Ausgleich dieser Ausdehnungsdifferenz nach der Seite des aufgeschrumpften Ringes hin enger ausgebildet, so daß sich im Betriebszustand wieder zylindrische Bohrungen, wie bei unbewehrten Bolzenaugen vorhanden sind, ergeben.

Trotz der aus dem vorgenannten Stand der Technik bekannten Maßnahmen, ist es bisher nicht gelungen, die in den Bohrungen der Bolzenaugen im Betriebszustand von außen nach innen progressiv zunehmende Spannung wesentlich zu reduzieren. und damit gleichzeitig eine bessere gleichmäßige Schmierung sowie eine geringerere Fressanfälligkeit und eine Senkung des Geräuschpegels zu erzielen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung soll es sein, die Spannung in den Bolzenaugen bei maximaler Belastung über die gesamte Auflagelänge des Bolzens weitgehend gleichmäßig zu verteilen und somit insbesondere Spaltbrüche zu vermeiden. Weiter soll eine gute und gleichmäßige Ausbildung des Schmierkeiles erreicht werden, wodurch eine Druckminderung in der Bolzenlagerung erzielt und ein Anfressen verhindert wird.

Diese Aufgabe wird nach der Erfindung dadurch gelöst, daß die Bohrungen in den Bolzenaugen eine den mechanischen und thermischen Beanspruchungen im Betriebszustand entsprechende Form aufweisen.

Um die Durchbiegung des Kolbenbolzens unter maximaler Belastung auszugleichen, besitzen die Bohrungen in den Bolzenaugen durch den gekrümmten Verlauf ihrer Mantellinien eine ballige Form.

Die Mantellinie selbst läuft im Bereich der Innenseite der Bolzenaugen zur Vermeidung hoher Spannung in diesem Bereich vergleichsweise stark aufgeweitet aus und ist im Bereich der Mitte der Bolzenaugen leicht gekrümmt ausgebildet. Im Bereich der Außenseite der Bolzenaugen läuft die Mantellinie je nach der Durchbiegung des Kolbenbolzens in diesem Bereich leicht gekrümmt aufgeweitet, geradlinig oder leicht konisch aufgeweitet aus.

Für eine Reihe von Belastungsfällen reicht es aus, wenn die Mantellinie der Bohrungen in den Bolzenaugen konisch aufgeweitet, vorzugsweise mehrfach konisch, insbesondere zweioder dreifach konisch, zum Innenrand der Bolzenaugen verläuft.

Im Rahmen der besonderen Ausgestaltung der Erfindung besitzen die Bohrungen in den Bolzenaugen nicht einen runden, sondern einen ovalen Querschnitt, wobei die kleine Halbachse des Ovals parallel zur Längsachse des Kolbens verläuft.

In der DT-OS 1 650 206 ist bereits eine derartig gestaltete Bolzenaugenbohrung beschrieben, mit deren Hilfe ein möglichst geringes Spiel zwischen Bolzenauge und Bolzen erreicht und gleichzeitig Fressicherheit und Geräuscharmut erhöht werden. Die Fressicherheit und Geräuscharmut sind insbesondere im Hinblick auf hohe und tiefe Betriebstemperaturen entscheidend.

Die Ovalform der Bolzenaugenbohrung kommt der Ovalverformung des Bolzens entgegen, so daß eine gleichmäßige Lastverteilung in dem Bolzenauge stattfindet. Ein weiterer Vorteil der Ovalform der Bolzenaugenbohrung besteht darin, daß in der unbelasteten senkrecht zur Kolbenachse verlaufenden Zone Schmierstoff-Vorratsräume zwischen dem Bolzenauge und dem Bolzen bestehen.

Die Ovalität der Bolzenaugenbohrungen, die beispielsweise die Form einer Ellipse aufweisen, kann, falls erforderlich, im Hinblick auf einen möglichst großen tragenden Anteil der Oberfläche entsprechend korrigiert werden.

Die Ovalität kann auch über den Wert der Ovalverformung des Bolzens hinaus erweitert werden, wodurch Öltaschen zwischen Bolzenbohrung und Kolbenbolzen entstehen, die einer guten Schmierkeilbildung sehr dienlich sind und darüber hinaus einen gewissen Spielausgleich zwischen den sich unterschiedlich ausdehnenden Werkstoffen von Kolben und Kolbenbolzen schaffen.

Damit die Durchbiegung des Kolbenbolzens im Bereich des stark aufgeweiteten Innenseitenbereichs der Bolzenaugen nicht zu groß wird, ist es vorteilhaft, die Bohrungen in den Bolzenaugen so anzwordnen, daß deren gemeinsame Achse entsprechend der Durchbiegung des Kolbenbolzens im Betriebszustand zum Kolbenboden hin leicht gekrümmt ist. Im unbelasteten Zustand liegt dann der Kolbenbolzen etwa in der Mitte der Bolzenaugen auf. Durch eine derartige Gestaltung ist auch bei geringerer als der maximalen Belastung die Auflagefläche zwischen Kolbenbolzen und Bolzenaugen verhältnismäßig groß und nimmt mit zunehmender Belastung ihre maximale Größe an.

Die Erfindung ist in der Zeichnung beispielhaft dargestellt und wird im folgenden näher erläutert.

Es zeigen:

- Fig. 1 einen Teillängsschnitt durch einen Kolben 1, bei dem die Mantellinie 2 der im Querschnitt runden Bohrungen 3 in den Bolzenaugen ballig gekrümmt verläuft.
- Fig. 2 einen vergrößert dargestellten Ausschnitt 4 aus Fig. 1, wobei die Mantellinie 2 zum Bereich der Innenseiten der Bolzenaugen hin verhältnismäßig stark aufgeweitet ausläuft, im Bereich der Mitte leicht gekrümmt ist und im Bereich der Außenseite des Bolzenauges leicht aufgeweitet ausläuft.
- Fig. 3 eine im Querschnitt ovale Bohrung 5 durch ein Bolzenauge mit korrigierter Ovalität, wobei im Bereich der Schnittpunkte 6 mit der kleinen Halbachse 7 die Tragflächen und im Bereich der Schnittpunkte 8 mit der großen Halbachse 9 die Schmierstofftaschen liegen.
- Fig. 4 ein Teillängsschnitt durch einen Kolben 10, bei dem die Bohrungen 11 in den Bolzenaugen so angeordnet sind, daß ihre gemeinsame Achse 12 entsprechend der Durchbiegung des Kolbenbolzens 13 zum Kolbenboden hin leicht gekrümmt ist und wenigstens im Bereich der Bolzenaugen die Achse 14 des Kolbenbolzens mit der Achse 12 der Bohrungen 11 zusammenfällt.

- 6 Patentansprüche

PATENTANSPRÜCHE

- 1) Rolben, insbesondere Leichtmetallkolben, für Verbrennungskraftmaschinen, dadurch gekennzeichnet, daß die Bohrungen in den Bolzenaugen eine den mechanischen und tnermischen Beanspruchungen im Betriebszustand entsprechende Form aufweisen.
- 2) Kolben nach Anspruch 1, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß die Mantellinie der Bohrungen einen gekrümmten Verlauf aufweist.
- 3) Kolben nach Anspruch 1, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß die Mantellinie der Bohrungen konisch, vorzugsweise mehrfach konisch, insbesondere zwei- oder dreifachkonisch, aufgeweitet zum Innenrand der Bolzenaugen verläuft.
- 4) Kolben nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Mantellinie der Bohrungen im Bereich der Innenseite der Bolzenaugen vergleichsweise stark aufgeweitet ausläuft.
- 5) Kolben anch einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 4,

 dadurch gekennzeichnet, daß die Mantellinie der Bohrungen
 im Bereich der Mitte der Bolzenaugen leicht gekrümmt
 ausgebildet ist.
- 6) Kolben nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5,

 dadurch gekennzeichnet, daß die Mantellinie der Bohrungen
 im Bereich der Außenseite der Bolzenaugen leicht gekrümmt
 aufgeweitet ausläuft.
- 7) Kolben nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5,

 dadurch gekennzeichnet, daß die Mantellinie der Bohrungen
 im Bereich der Außenseite der Bolzenaugen geradlinig ausläuft.


- 8) Kolben nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 5,

 dadurch gekennzeichnet, daß die Mantellinie der Bohrungen
 im Bereich der Außenseite der Bolzenaugen leicht konisch
 aufgeweitet ausläuft.
- 9) Kolben anch einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8,

 dadurch gekennzeichnet, daß der Querschnitt der Bohrungen
 in den Bolzenaugen oval gestaltet ist, wobei die kleine
 Halbachse des Ovals parallel zur Längsachse des Kolbens
 verläuft.
- 10) Kolben nach Anspruch 9, <u>dadurch gekennzeichnet</u>, daß die Ovalität der Bohrungen in den Bolzenaugen korrigiert ist.
- 11) Kolben nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 10,

 gekennzeichnet durch eine solche Anordnung der Bohrungen
 in den Bolzenaugen, daß ihre gemeinsame Achse entsprechend
 der Durchbiegung des Kolbenbolzens im Betriebszustand zum
 Kolbenboden hin leicht gekrümmt ist.

Leerseite

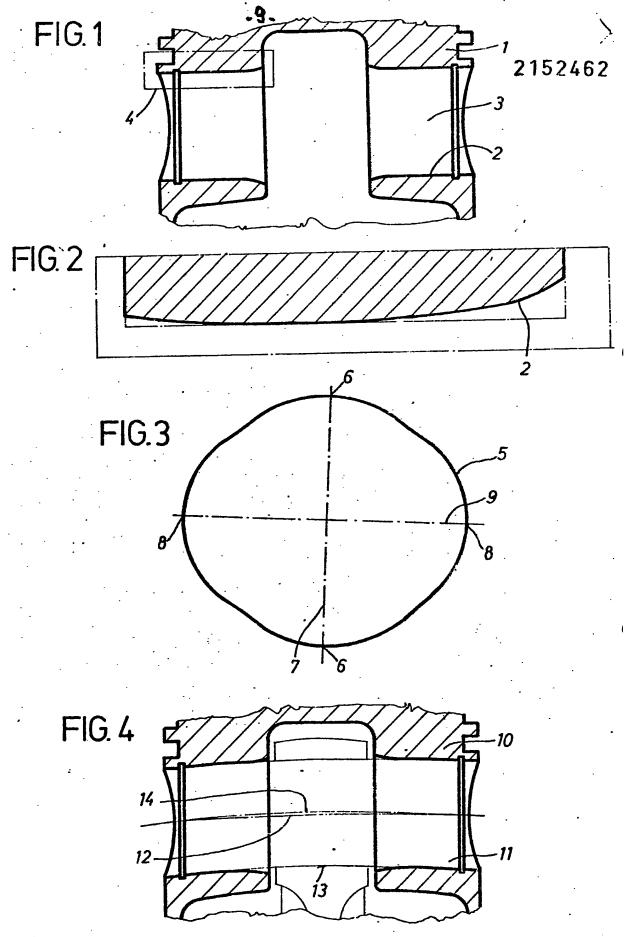

46i 3-00 AT 21.10.71 OT 26.04.73

309817/0527

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
\square REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ other:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.